


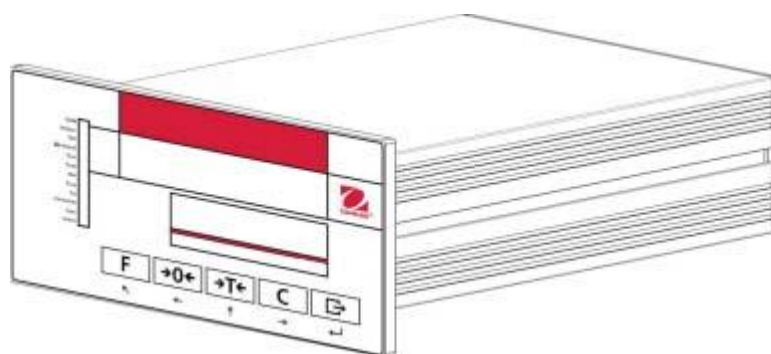

(苏)制 00000620 号

TT31 电子称重仪表 操作说明书



目录

1. 安全提示.....	2
2. 技术指标.....	3
3. 操作界面.....	4
3.1 操作界面示意图.....	4
3.2 按键操作.....	4
3.3 状态指示.....	5
4. 安装配线.....	6
4.1 安装.....	6
4.2 接口.....	8
5. 功能菜单.....	13
5.1 菜单.....	13
5.1.1 [F1]秤标定.....	13
5.1.2 [F2]秤设置.....	14
5.1.3 [F3]预置点.....	15
5.1.4 [F4]输入口.....	16
5.1.5 [F5]输出口.....	16
5.1.6 [F6]通讯接口.....	17
5.1.7 [F8]模拟量.....	18
5.1.8 [F10]恢复默认.....	18
5.1.9 [F11]系统信息.....	19
5.1.10 [F12]数字标定.....	19
5.2 菜单说明.....	20
5.2.1 [F1]秤标定参数.....	20
5.2.2 [F2]秤设置.....	24
5.2.3 [F3]预置点设置.....	26
5.2.4 [F4]输入功能设置.....	34
5.2.5 [F5]输出功能设置.....	35
5.2.6 [F6]通讯接口.....	36
5.2.7 [F8]模拟量功能块.....	38
5.2.8 [F10]恢复默认值.....	39
5.2.9 [F11]测试菜单.....	40
5.2.10 [F12]数字标定.....	41
附录 A.MODBUS-RTU.....	42
附录 B.连续输出格式.....	45

前言

衷心感谢您选用本公司产品!

本手册包含产品的技术指标、安装配线、功能操作等方面的内容。为了使本产品长期保持最佳工作状态，请您在使用前认真阅读本操作手册，并妥善保存，以备随时查阅。

由于产品的技术更新、功能加强与品质提升，可能导致本操作手册与产品实物存在部分差异，届时敬请谅解。

未经本公司授权，不得转载与复制本手册内容。

TT31P 电子称重仪表是我司专为各类工业应用场合设计的高品质产品，采用 Delta-sigma 模数转换及数字滤波处理技术。通过对称重传感器（组）输出的弱重量信号进行数字处理，输出相应的模拟量电信号至用户的上位系统，通过 RS232/485 串口通信，很容易与触摸屏或 PLC 组成称重系统。

：

1. 安全提示




- **禁止在危险环境下使用**
禁止在有可燃性气体与爆炸性粉尘的环境下使用本产品。如果您有这方面的需要，请选用本公司防爆型产品。
- **避免在过热环境下使用**
避免本产品在过热环境下工作，以获得最优的工作性能与使用寿命。
避免阳光直射于本产品上。将本产品安装于机柜内时，请在机柜顶部安装散热风扇。
- **称重控制器接地保护**
本产品为弱电设备，安装时应与强电设备隔离开。
为了防止电击事故造成人身伤害，并使本产品与强干扰源隔离，请务必将称重控制器接地端与大地单独连接，要求接地电阻小于 4Ω 。
- **称重装置接地保护**
为了防止电击事故造成人身伤害，并使称重传感器与强干扰源隔离，请务必将称重装置的机架与大地单独连接，要求接地电阻小于 4Ω 。
- **电缆敷设**
称重信号、模拟量信号与通信信号电缆应穿管敷设，禁止与动力线缆一同敷设。
- **称重控制器供电**
上电前，请确保输入的电源电压正确。且不可与电机，交流接触器，加热器等易产生电源噪声的设备共用一个电源。
- **环境保护**
尽管本产品采用无铅元器件制造，但在工业环境中使用后，极有可能受到了污染。因此，整机报废时，请作为含铅类工业垃圾合法处理，以免污染环境。
- **其它事项**
应由具有相应专业知识、并能安全操作的人员负责本产品的安装配线与维护。本操作手册未描述的安全事项，请遵照相应的安全操作规程与标准执行。

2. 技术指标








 
- 24VDC 电源输入，整机最大功耗不大于 3W
- 1 路传感器接口
 - 支持多达 10 个传感器
 - 输入信号：-10mV~+39mV
 - 150,000 显示分度
 - 可配置多种重量更新速度
- 通讯接口
 - 1 路 RS232, 1 路 RS485 串口通讯口
 - ◆ 连续输出模式, 1~50Hz 重量连续输出
 - ◆ 命令交互数据模式
 - ◆ MODBUS—RTU 通讯协议
- 选件板
 - I/O 选件板
 - 隔离型的 16bit 模拟量选件板
- 温度和湿度
 - 使用温度为：-10°C~40°C，湿度为 10%~95%，不冷凝。
 - 存贮温度为：-40°C~60°C，湿度为 10%~95%，不冷凝。

3. 操作界面

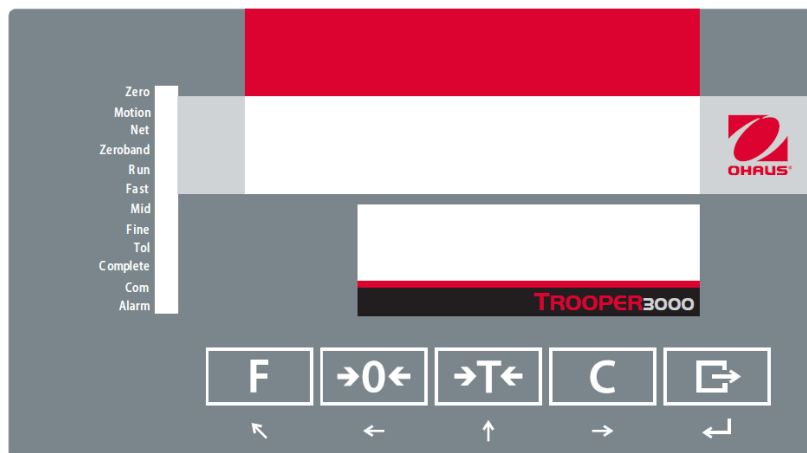
3.1 操作界面示意图

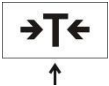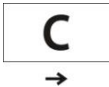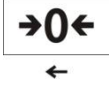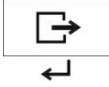

3.2 按键操作

按 键	说 明
	称重模式：去皮键 设置模式：循环上翻/数字增加
	称重模式：清皮键 设置模式：编辑时数位右移
	清零（置零）键
	称重模式：打印键 设置模式：确认键
	退出(取消) 菜单
	进入菜单：  和 

3.3 状态指示

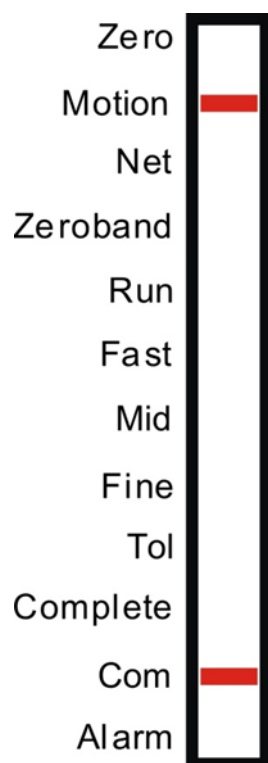


指示灯	说明
Zero	零点
Motion	动态
Net	净重
Zeroband	零允差范围内
Run	运行
Fast	快投入
Mid	中投入
Fine	慢投入
Tol	超差
Complete	完成
Com	通信指示
Alarm	异常报警


4. 安装配线

4.1 安装


❖ 基本型

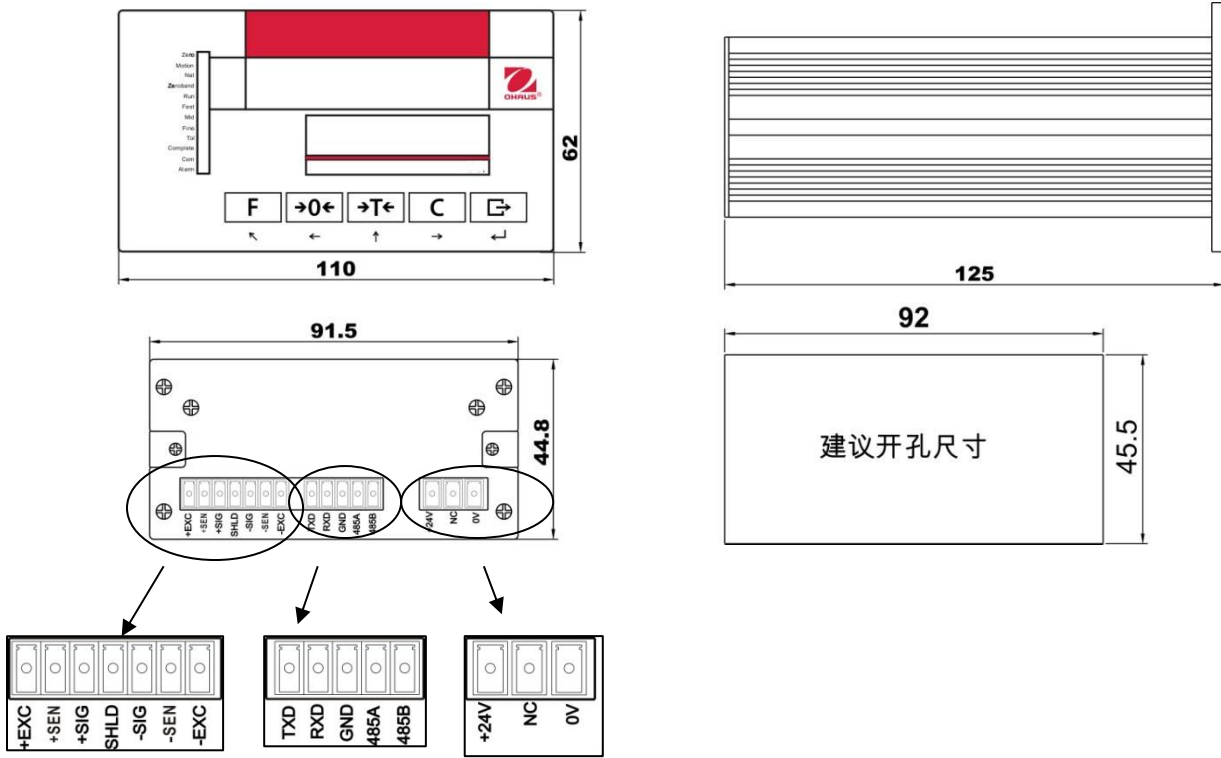

❖ 带 4-20mA 模拟量

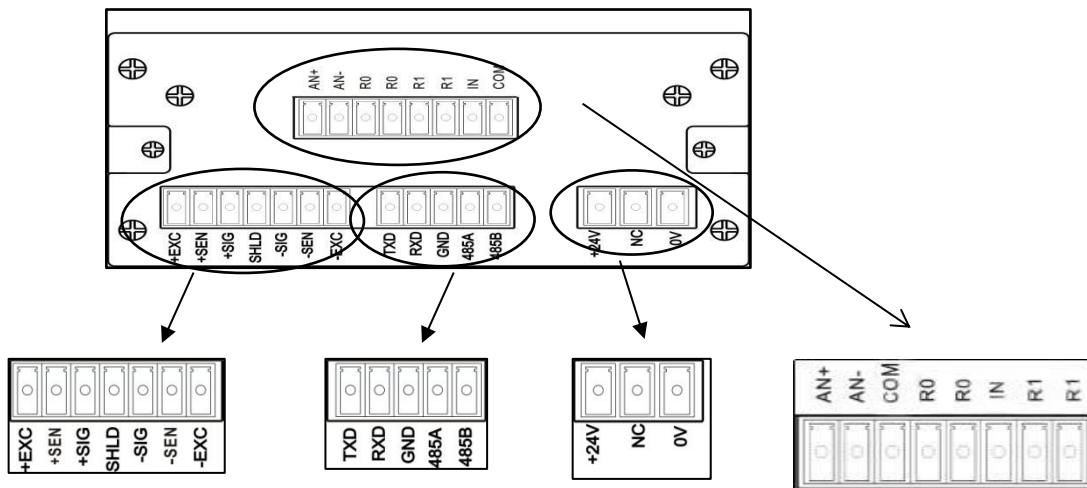


❖ 带 I/O 选件板

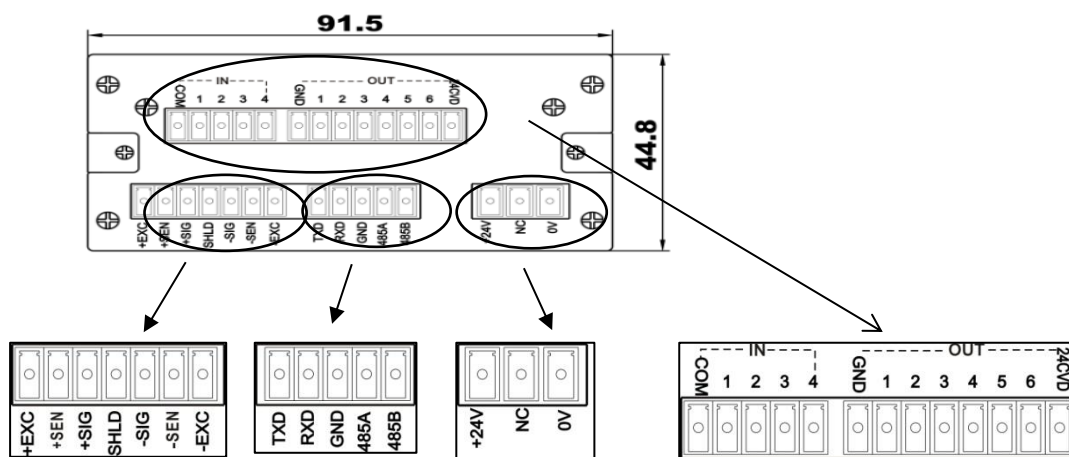


4.2 接口


- 传感器接口

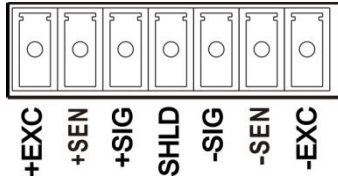

- 电源接口

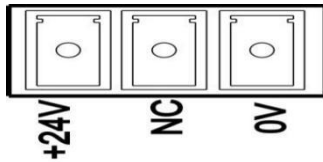


- 通讯接口

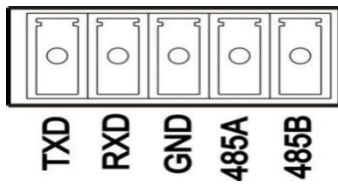


管脚	信号	说明
传感器接线		若使用 4 线制传感器, 则需要将管脚 1 和管脚 2 短接, 管脚 6 和管脚 7 短接 <详见下页传感器示意图 P7>
1	+EXC	正激励端
2	+SEN	正反馈端
3	+SIG	正信号端
4	SHLD	屏蔽地端
5	-SIG	负信号端
6	-SEN	负反馈端
7	-EXC	负激励端
电源接线		使用 3 芯接线端
1	24V(电源正)	直流电源供电正
2	NC	空
3	0V(电源负)	直流电源供电负
通讯接线		使用 5 芯接线端子
1		TXD
2		RXD
3		GND
4		485A
5		485B

➤ 传感器接线示意图

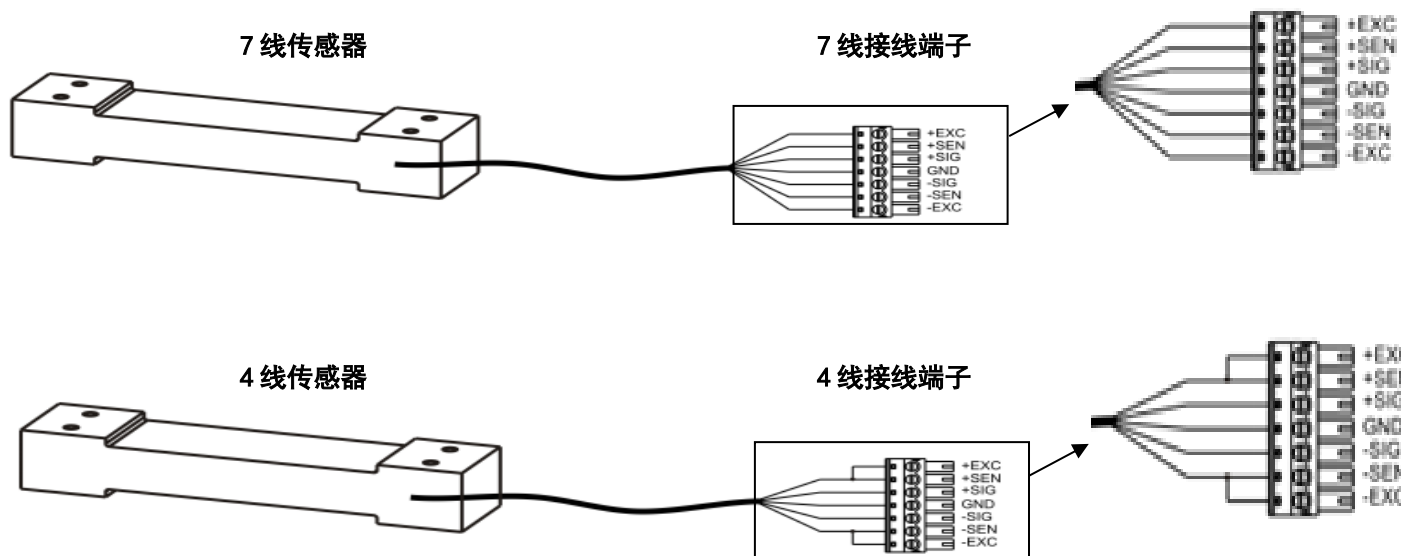


➤ RS232 连线示意图

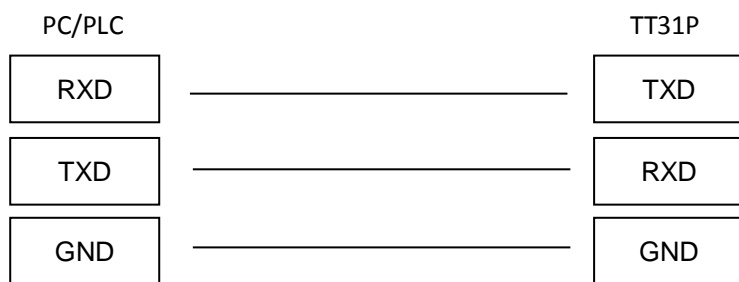


❖ RS232 传输距离不超过 15 米；

➤ RS485 连线示意图

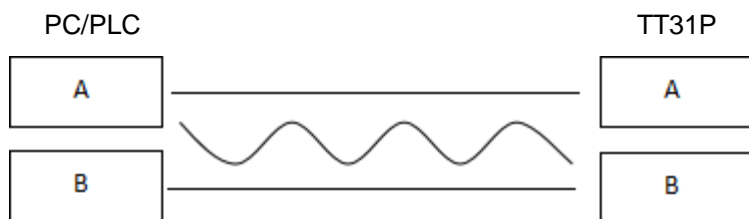


❖ RS485 传输距离不超过 600 米；

- 输入选件接口

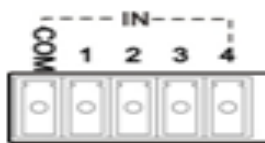


管脚	信号	说明
1	COM	输入口公共端
2	IN1	1-4 输入口都可配置以下功能： 0-没绑定任何功能, 此时输入口由 MODBUS-RTU 控制输出
3	IN2	
4	IN3	
5	IN4	

- 输出选件接口

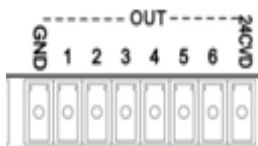


管脚	信号	说明	
1	GND	输出口公共端	
2	OUT1	1-6 号输出口都可以配置下列功能： 0-没绑定任何功能 此时输出口由 MODBUS-RTU 控制输出	
3	OUT2		
4	OUT3		
5	OUT4		
6	OUT5		
7	OUT6		1-快速 2-中速 3-慢速 4-超差 5-零允差 6-完成 7-启动阈值错误 8-净重 9-零点 10-动态 11-上超差 12-下超差 13-合格
8	24VDC		电源+


➤ 输入信号等效电路

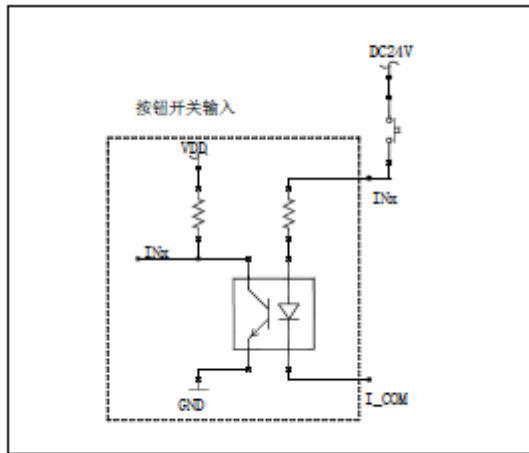


按钮开关输入

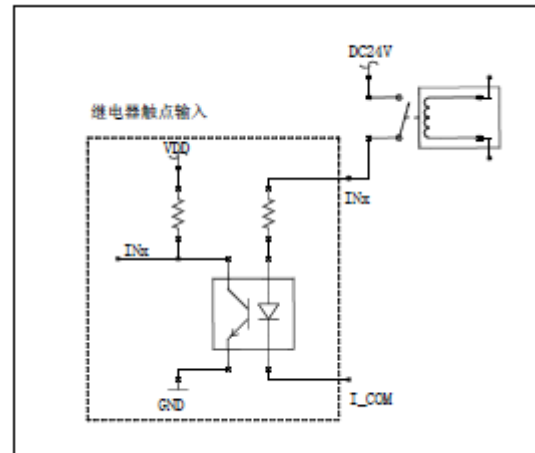

继电器触点输入

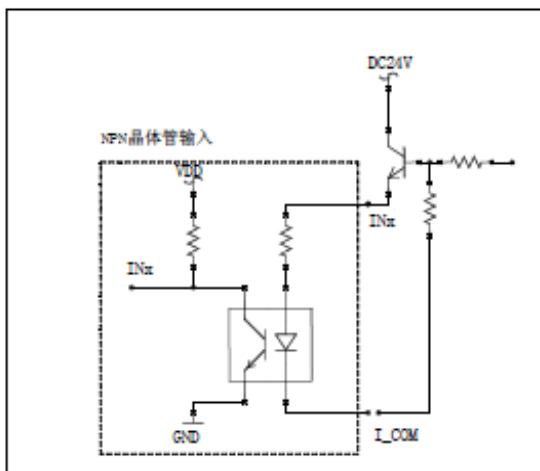


NPN 晶体管输入

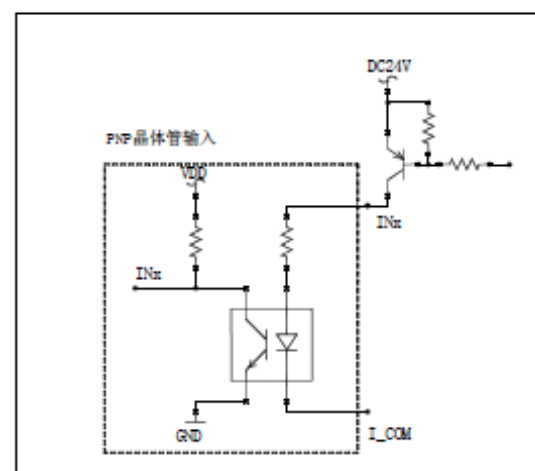


PNP 晶体管输入


➤ 输出信号等效电路

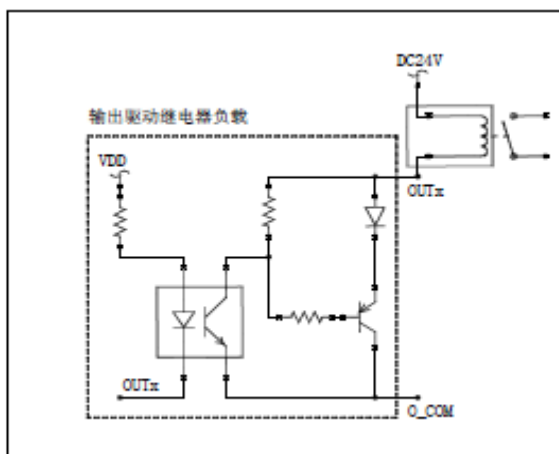


输出驱动器继电器负载

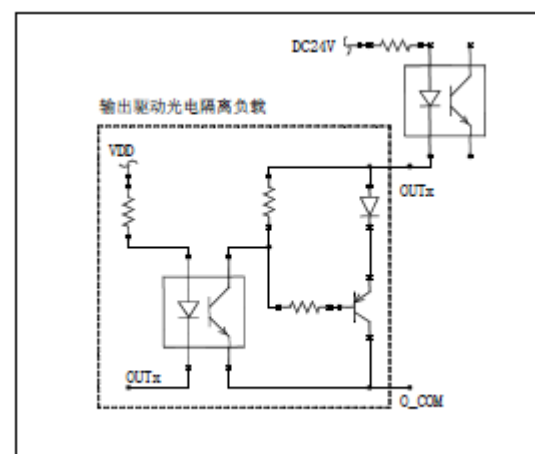

输出驱动光电隔离负载

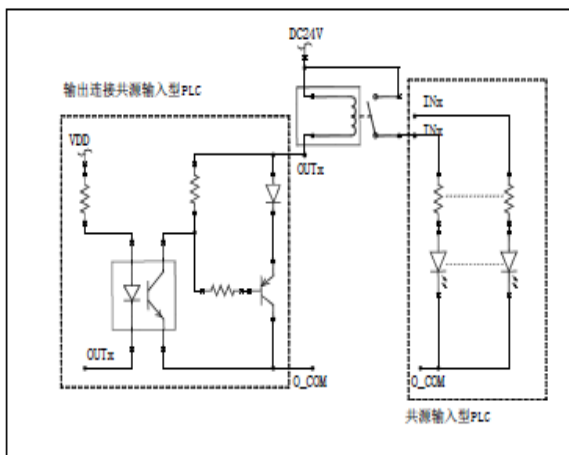


输出连接共源输入型 PLC

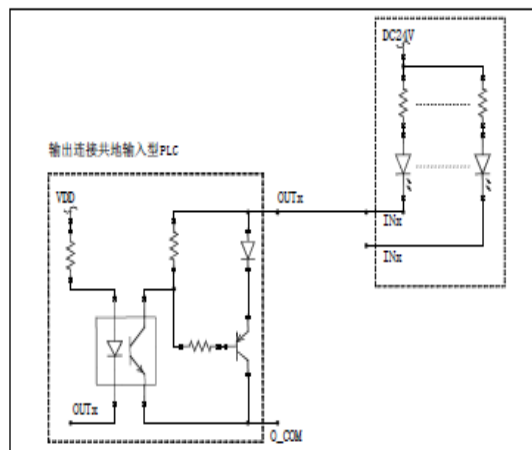

输出连接共地输入型 PLC

• 模拟量输出选件接口

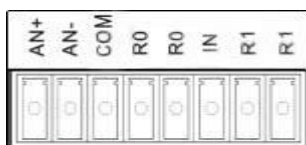

管脚	信号	说明	
		禁止	分选模式
1	AN+	模拟量+	
2	AN-	模拟量-	
3	COM	公共端	
4	R0	继电器输出1	Under
5	RO		
6	IN	输入信号	
7	R1	继电器输出2	Over
8	R1		

➤ 模拟量选件示意图

PLC

4-20mA/0-5V/0-10V

TT31P

5. 功能菜单

5.1 菜单

5.1.1 [F1]秤标定

一级菜单	二级菜单	
提示符	提示符	说明
F1 秤标定	[F1.1] 分度值	0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50
	[F1.2] 满量程 (容量)	设置秤的容量
	[F1.3] 校秤模式	0: 两点标定 1: 免砝码标定 2: 三点标定 3: 保留(此功能不用)
	[F1.4] 零点标定	清空秤台, 做零点校准
	[F1.5] 两点标定	[F1.5.1]两点标定的第二点标定
	[F1.6] 三点标定	[F1.6.1]三点标定的第二点标定 [F1.6.2]三点标定的第三点标定
	[F1.8] 免砝码标定	[F1.8.1]传感器灵敏度 (见传感器说明书) [F1.8.2]传感器实际容量 (见传感器说明书)
	[F1.9] 线性度调整	线性度调整范围: 0.0001-1.9999 (手动输入)

5.1.2 [F2]秤设置

一级菜单	二级菜单			
提示符	提示符	出厂参数	设定	说明
F2 秤设置	[F2.1] 采样速率	1	0~3	0: 低速 1: 中速 2: 高速 3: 最高速
	[F2.2] 滤波	2	0~4	0: 最轻 4: 最重
	[F2.3] 清零范围	2	0~99	按 ZERO 键, 能使仪表归零的范围。
	[F2.4] 稳定检测范围	2	0~9	单位: d (最小显示值)
	[F2.5] 稳定检测时间	1.0	0~5.0	单位: 秒
	[F2.6] 自动零点 跟踪范围	0	0~9	单位: d (最小显示值)
	[F2.7] 自动零点 跟踪时间	1.0	0~5.0	单位: 秒
	[F2.8] 重量单位	2	0 1 2 3	无 单位: 克 (g) 单位: 公斤 (kg) 单位: 吨 (t)
	[F2.9] 动态 清零去皮	1	0 或 1	在设定的重量数据的动态变化范围之外 是否开启清零去皮功能: 1为允许 0为禁止
	[F2.10] 负毛重去皮	1	0 或 1	1为允许 0为禁止
	[F2.11] 上超载范围	0	0~9	单位: d (最小显示值)
	[F2.12] 下超载范围	0	0~9	单位: d (最小显示值) 小于零点的范围

5.1.3 [F3]预置点

一级菜单	二级菜单															
提示符	提示符	出厂参数	设定	说明												
F3 预置点	[F3.1] 工作模式	2	0-3	0: 无 1: 简单比较模式 2: 顺序控制模式 3: 分选模式												
	[F3.2] 目标值	1000	0-满量程	物料目标值												
	[F3.3] SP1	500	0-满量程	0 - 目标值-中喂料为快速放料												
	[F3.4] SP2	300	0-满量程	目标值-中喂料到目标值-细喂料为中速喂料												
	[F3.5] SP3	100	0-满量程	目标值-细喂料到目标值-提前量为慢速放料												
	[F3.6] 上超差	20	0-满量程	如果设置为零, 目标值以上都视为合格												
	[F3.7] 下超差	20	0-满量程	如果设置为零, 目标值以下都视为合格												
	[F3.8] 零允差	100	0-满量程	毛重<零允差, 零允差信号输出												
	[F3.9] 启动下限	100	0-满量程	毛重小于启动下限不启动, 设为0则不检测。仅步序模式下有效。												
	[F3.10] 启动上限	1000	0-满量程	毛重大于启动上限不启动, 设为0则不检测。仅步序模式下有效。												
	[F3.11] 启动延时	0	0-10.0	单位: 秒												
	[F3.12] 输出模式	1	0-1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>设置值</th> <th>快速</th> <th>中速</th> <th>慢速</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>快+中+慢</td> <td>中+慢</td> <td>慢</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>快</td> <td>中</td> <td>慢</td> </tr> </tbody> </table>	设置值	快速	中速	慢速	0	快+中+慢	中+慢	慢	1	快	中	慢
	设置值	快速	中速	慢速												
	0	快+中+慢	中+慢	慢												
	1	快	中	慢												
	[F3.13] 自动去皮	0	0-1	0-禁止自动去皮 1-允许启动后自动去皮												
	[F3.14] 禁比时间1	0	0-10.0	单位: 秒 快速喂料向中速喂料切换时禁止比较的时间												
	[F3.15] 禁比时间2	0	0-10.0	单位: 秒 中速喂料向慢速喂料切换时的禁止比较时间												
	[F3.16] 修正模式	0	0-1	0: 不修正 1: 自动修正 (按前4次平均值修正)												
	[F3.17] 修正范围	0	0-满量程	在此误差范围内才参与平均值计算 (仅适用于自动修正模式)												
[F3.18] 飞料时间	0	0-10.0	单位: 秒 空中飞料时间													
[F3.19] 输出结果保持时间	0	0-10.0	单位: 秒													
[F3.20] 完成信号保持时间	2	0-10.0	单位: 秒													

5.1.4 [F4]输入口

一级菜单	二级菜单		
提示符	提示符	默认值	功能说明
F4 输入口	[F4.1] 输入口1配置	1	1-4输入口都可配置以下功能： 0-没绑定任何功能，此时输入口由MODBUS-RTU 控制输出 1-启动 2-紧急停止 3-清零 (Zero) 4-去皮 (Tare) 5-清皮 (Clear)
	[F4.2] 输入口2配置	2	
	[F4.3] 输入口3配置	3	
	[F4.4] 输入口4配置	4	

5.1.5 [F5]输出口

一级菜单	二级菜单		
提示符	提示符	默认值	功能说明
F5 输出口	[F5.1] 输出口1配置	1	1-6号输出口都可以配置下列功能： 0-没绑定任何功能 此时输出口由MODBUS-RTU 控制输出 1-快速 2-中速 3-慢速 4-超差 5-零允差 6-完成 7-启动阈值错误 8-净重 9-零点 10-动态 11-上超差 12-下超差 13-合格
	[F5.2] 输出口2配置	2	
	[F5.3] 输出口3配置	3	
	[F5.4] 输出口4配置	4	
	[F5.5] 输出口5配置	5	
	[F5.6] 输出口6配置	6	

5.1.6 [F6]通讯接口

一级菜单	二级菜单			
提示符	提示符	默认值	功能号	说明
F6 通讯接口	[F6.1] COM1协议	2	0-3	0: 无 1: 一般输出 2: MODBUS—RTU 3: 命令方式
	[F6.2] COM1连续 输出方式	3	1-3	1: 连续输出格式1 2: 连续输出格式2 (带校验) 3: 连续输出格式3
	[F6.3] COM1连续 输出频率	6	0-50	单位: 帧/秒 连续输出发生频率
	[F6.4] COM1地址	1	0-255	MODBUS 节点地址
	[F6.5] COM1波特率	19200	1200-57600	单位: bit/s 1200/2400/4800/9600/19200/38400/ 57600
	[F6.6] COM1 数据格式	2	0-5	0--7E1: 7数据位, 1位停止, 偶校验 1--7O1: 7数据位, 1位停止, 奇校验 2--8N1: 8数据位, 1位停止, 无校验 3--8N2: 8数据位, 2位停止, 无校验 4--8E1: 8数据位, 1位停止, 偶校验 5--8O1: 8数据位, 1位停止, 奇校验
	[F6.7] COM2协议	2	0-3	0: 无 1: 一般输出 2: MODBUS—RTU 3: 命令方式
	[F6.8] COM2连续 输出方式	2	0-2	0: 连续输出格式1 1: 连续输出格式2 (带校验) 2: 连续输出格式3
	[F6.9] COM2连续 输出频率	6	0-50	单位: 帧/秒 连续输出发生频率
	[F6.10] COM2地址	1	0-255	MODBUS 节点地址
	[F6.11] COM2波特率	19200	1200-57600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/ 57600
	[F6.12] COM2 数据格式	2	0-5	0--7E1: 7数据位, 1位停止, 偶校验 1--7O1: 7数据位, 1位停止, 奇校验 2--8N1: 8数据位, 1位停止, 无校验 3--8N2: 8数据位, 2位停止, 无校验 4--8E1: 8数据位, 1位停止, 偶校验 5--8O1: 8数据位, 1位停止, 奇校验

5.1.7 [F8]模拟量

一级菜单	二级菜单			
提示符	提示符	出厂参数	设定	功能
F8 模拟量	[F8.1] 模拟量类型	2	0 1 2	0 - 5V 电压输出 0 - 10V 电压输出 4~20mA 电流输出
	[F8.2] 模拟量数据	1	0 1	毛重 净重
	[F8.3] 第一点模拟量值	4.0	0-22.0	电压单位: V 电流单位: mA
	[F8.4] 第一点重量值	0	0-满量程	
	[F8.5] 第二点模拟量值	20.0	0-22.0	电压单位: V, 电流单位: mA
	[F8.6] 第二点重量值	满量程	0-满量程	
	[F8.7] 参数加载			每次设置第一点和第二点的模拟量, 都需装载一下设置值。
	[F8.8] 第一点模拟量粗调			粗调第一点的模拟输出值。
	[F8.9] 第一点模拟量细调			细调第一点的模拟输出值。
	[F8.10] 第二点模拟量粗调			粗调第二点的模拟输出值。
	[F8.11] 第二点模拟量细调			细调第二点的模拟输出值。
	[F8.12] 模拟量选件板输入口			

5.1.8 [F10]恢复默认

一级菜单	二级菜单	
提示符	提示符	说明
F10 恢复默认	[F10.1] 恢复出厂默认值	复位系统设置
	[F10.2] 恢复出厂默认值	复位校准
	[F10.3] 恢复出厂默认值	复位所有

5.1.9 [F11]系统信息

一级菜单	二级菜单		
提示符	提示符	说明	显示
F11 系统信息	[F11.1] AD 内码	显示 A/D 的转换值	显示 AD 转换后的内码
	[F11.2] 输入口测试	测试输入口 (IN1~IN4)	IN _ _ _ _ (从左到右) 分别表示 IN1, IN2, IN3, IN4 _ 表示为断开, 数字1~4表示相应 管脚导通 如: IN 1 _ 3 _ 表示 IN1和 IN3 导 通, IN2、IN4都为断开
	[F11.3] 输出口测试	测试输出口 (OUT1~OUT6)	按向上或向右键输出1到6输出口, 如显示 OUT3表示3号输出口导通。
	[F11.5] 版本信息	显示程序版本	辅助显示器显示程序的版本信息
	[F11.6] 串口测试	测试串口输出	进入菜单后, 按【Enter】显示 “Send 123” (串口1参数为默认值)
	[F11.7] 传感器信号	测试传感器信号	显示传感器信号毫伏数值

5.1.10 [F12]数字标定




 

一级菜单	二级菜单	
提示符	提示符	说明
F12 数字标定	[F12.1]	显示仪表零点高 4 位数据
	[F12.2]	显示仪表零点低 4 位数据
	[F12.3]	显示仪表校准高 4 位数据
	[F12.4]	显示仪表校准低 4 位数据
	[F12.5]	显示仪表校准重量
	[F12.6]	修改仪表零点高 4 位数据
	[F12.7]	修改仪表零点低 4 位数据
	[F12.8]	修改仪表校准高 4 位数据
	[F12.9]	修改仪表校准低 4 位数据
	[F12.10]	修改仪表校准重量
	[F12.11]	加载数据标定设置

5.2 菜单说明







5.2.1 [F1]秤标定参数

❖ 秤标定配置菜单里面可以配置仪表的校准参数以及校准功能。



 
 

5.2.1.1 [F1.1] 分度值设置

同时按  进入菜单，按  进入[F1.1]。按  或  选择分度值。按  保存数据。


 

 


 

 
 

 
 


 
 
 

 
 



 


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
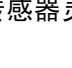
 
 

5.2.1.2 [F1.2] 满量程设置

按  或  选择[F1.2]，按  进入[F1.2]。按  或  设置满量程容量。按  保存数据。

5.2.1.3 [F1.3] 校称模式

按  或  选择[F1.3]，按  进入[F1.3]。按  选择校称模式。按  保存数据。

具体如下图所示：

校秤模式	所需设定的参数菜单	步骤
0-两点标定	[F1.1]	同时按  进入菜单，按  进入 [F1.1]。 按  或  选择分度值。按  保存数据。
	[F1.2]	按  选择[F1.2]，按  进入[F1.2]。 按  或  设置满量程容量。按  保存数据。
	[F1.3]	按  选择[F1.3]，按  进入[F1.3]。按  选择校称模式。按  保存数据。
	[F1.4]	按  选择[F1.4]，按  进入[F1.4]。此时显示 <i>cAl o</i> ，清空称台，按  保存数据，10 秒倒数后，显示 <i>cAl o!</i> ，表示零点标定成功。
	[F1.5.1]	按  进入 [F1.5.1]，此时显示 <i>CAL SPN</i> ，按  进入 [F1.5.1] 编辑模式。按  或  输入当前砝码重量，然后在秤台上加载相应的砝码，待秤台稳定后，按  ，倒计时结束后，显示“ <i>CAL OK</i> ”。标定完成。
1-免砝码标定	[F1.1]	同时按  进入菜单，按  进入 [F1.1]。 按  或  选择分度值。按  保存数据。
	[F1.2]	按  选择[F1.2]，按  进入[F1.2]。按  或  设置满量程容量。按  保存数据。
	[F1.3]	按  选择[F1.3]，按  进入[F1.3]。按  选择校秤模式。按  保存数据。
	[F1.4]	按  选择[F1.4]，按  进入[F1.4]。此时显示 <i>cAl o</i> ，清空称台，按  保存数据，10 秒倒数后，显示 <i>cAl o!</i> ，表示零点标定成功。
	[F1.8.1]	按  选择[F1.8]，按  进入[F1.8]。再按  进入 [F1.8.1]。在仪表上输入相应的传感器灵敏度(灵敏度详见传感器说明书)，按  保存数据。
	[F1.8.2]	按  选择[F1.8.2]，按  进入[F1.8.2]参数设置。根据传感器上容量输入数据（传感器容量详见传感器说明书）。按

校秤模式	所需设定的参数菜单	步骤
		按 保存数据。
2-三点标定	[F1.1]	同时按 进入菜单，按 进入[F1.1]。 按 或 选择分度值。按 保存数据。
	[F1.2]	按 选择[F1.2]，按 进入[F1.2]。按 或 设置满量程容量。按 保存数据。
	[F1.3]	按 选择[F1.3]，按 进入[F1.3]。按 选择校秤模式。按 保存数据。
	[F1.4]	按 选择[F1.4]，按 进入[F1.4]。此时显示 <i>cRi o</i> ，清空称台，按 保存数据，10 秒倒数后，显示 <i>cRi o†</i> ，表示零点标定成功。
	[F1.6.1]	按 进入 [F1.6.1]，此时显示 <i>CAL 3P</i> ，按 进入 [F1.6.1] 编辑模式，显示 <i>CAL 1</i> 。按 后进入参数编辑模式，按 或 输入当前砝码重量，然后在秤台上加载相应的砝码，待秤台稳定后，按 ，倒计时结束后，显示“ <i>CAL 0†</i> ”。按 标定完成。
	[F1.6.2]	按 进入[F1.6.2]，显示 <i>CAL 2</i> ，按 后进入参数编辑模式，按 或 输入当前砝码重量，然后在秤台上加载相应的砝码，待秤台稳定后，按 ，倒计时结束后，显示“ <i>CAL 0†</i> ”。按 标定完成。

5.2.1.4 [F1.4] 零点标定

按 或 选择[F1.4]，按 进入[F1.4]。此时显示 *cRi o*，清空称台，按 保存数据，10 秒倒数后，显示 *cRi o†*，表示零点标定成功。








5.2.1.5 [F1.5] 两点标定

- [F1.5.1] 第二点标定




 


按 进入[F1.5.1]，此时显示 *CAL 5P†*，按 进入[F1.5.1] 编辑模式。按 或 输入当前砝码重量，然后在秤台上加载相应的砝码，待秤台稳定后，按 ，倒计时结束后，显示“*CAL 0†*”。标定完成。

5.2.1.6 [F1.6] 三点标定

- [F1.6.1] 三点标定第二点标定



 


按  进入[F1.6.1]，此时显示 *CAL 3P*，按  进入 *CAL 3P* 编辑模式，显示 *CAL 1*。按  后进入参数编辑模式，按  或  输入当前砝码重量，然后在秤台上加载相应的砝码，待秤台稳定后，按 ，倒计时结束后，显示“ *CAL OK* ”。按  标定完成。

- [F1.6.2] 三点标定第三点标定



 
 
按  进入[F1.6.2]，显示 *CAL 2*，按  后进入参数编辑模式，按  或  输入当前砝码重量，然后在秤台上加载相应的砝码，待秤台稳定后，按 ，倒计时结束后，显示“ *CAL OK* ”。按  标定完成。

5.2.1.7 [F1.8] 免砝码标定

- [F1.8.1] 传感器灵敏度

按  或  选择[F1.8]，按  进入[F1.8]。再按  进入[F1.8.1]。在仪表上输入相应的传感器灵敏度(灵敏度详见传感器说明书)，按  保存数据。







- [F1.8.2] 传感器实际容量

按  或  选择[F1.8.2]，按  进入[F1.8.2] 参数设置。根据传感器上容量输入数据（传感器容量详见传感器说明书）。按  保存数据。

- ❖ 按 **F** 退出菜单后，再在仪表上加载相应的砝码，若仪表输出的值比实际值偏大，需将传感器灵敏度调大；若仪表输出的值比实际值偏小，需将传感器灵敏度相应的调小。

5.2.1.8 [F1.9] 线性度调整


 


线性度调整范围：0.0001-1.9999

按  或  选择[F1.9]，按  进入[F1.9]。按  或  设置线性度范围。按  保存数据。


 
 




5.2.2 [F2]秤设置

秤设置功能配置菜单里面可以配置仪表对秤的一些特性。

5.2.2.1 [F2.1] 采样速率








选择[F2]时，按  进入[F2.1]，通过按  或  设置采样速率。按  保存数据。

5.2.2.2 [F2.2] 滤波

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.2]，按  进入[F2.1]，通过按  或  设置滤波参数。按  保存数据。







 
5.2.2.3 [F2.3] 清零范围

如设定为 2，则清零范围为满量程的 $\pm 2\%$ 。

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.3]，按  进入[F2.3]，通过按  或  设置清零范围。按  保存数据。








5.2.2.4 [F2.4] 稳定检测范围

例如当输入为 2 时，在设定的稳定检测时间内（2.5）称量数据波动范围在 $\pm 2d$ 以内，仪表判断称量数据稳定，否则秤的状态为动态，Motion 指示灯亮。

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.4]，按  进入[F2.4]，通过按  或  设置稳定检测范围。按  保存数据。


 

 



5.2.2.5 [F2.5] 稳定检测时间

例如当输入为 1 时，仪表称量数据在至少 1 秒后给出稳定的称量值（输入的数值越大，给出的称量数据稳定值越慢）。

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.5]，按  进入[F2.5]。通过按  或  设置稳定检测时间。按  保存数据。

5.2.2.6 [F2.6] 自动零点跟踪范围








在设定的自动零点跟踪范围内，仪表允许自动归零。例如当输入为 0 时，自动零跟踪禁止；例如当输入为 3 时，毛重重量 $\leq 3d$ ，仪表显示自动回零。

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.6]，按  进入[F2.6]，通过按  或  设置自动零点跟踪范围。按  保存数据。




 



5.2.2.7 [F2.7] 自动零点跟踪范围

仪表自动回至 0 的时间。




 



例如当输入为 2 时，称重数据在 2s 内回至零点。

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.7]，按  进入[F2.7]，通过按  或  设置自动零点跟踪时间。按  保存数据。








5.2.2.8 [F2.8] 重量单位

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.8]，按  进入[F2.8]，通过按  或  设置重量单位。按  保存数据。

5.2.2.9 [F2.9] 动态清零去皮








选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.9]，按  进入[F2.9]，通过按  或  设置是否允许动态清零去皮。按  保存数据。

5.2.2.10 [F2.10] 负毛重去皮








选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.10]，按  进入[F2.10]，通过按  或  设置是否允许负毛重去皮。按  保存数据。

5.2.2.11 [F2.11] 上超载范围

超过满量程还能显示的范围。


选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.11]，按  进入[F2.11]，通过按  或  设置上超载范围。按  保存数据。

5.2.2.12 [F2.12] 下超载范围

选择[F2]时，按  后再按  或  选择[F2.12]，按  进入[F2.12]，通过按  或  置下超差范围。按  保存数据。

5.2.3 [F3]预置点设置

- 步序模式时序图

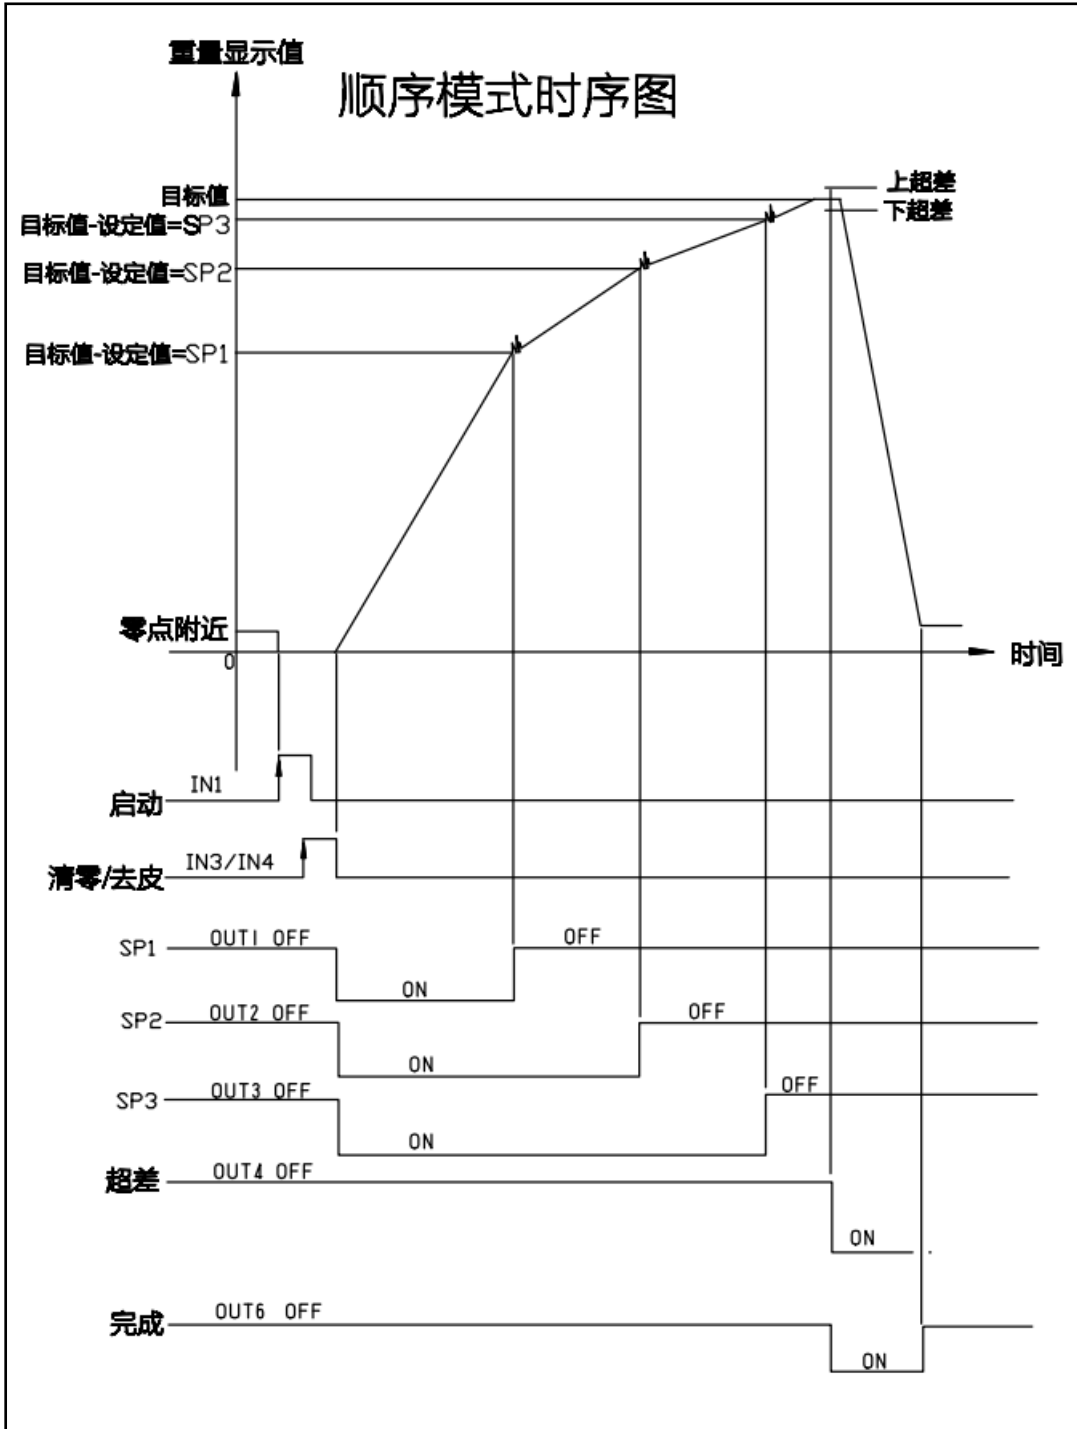

❖ 顺序增量模式应用举例

技术要求：

- 1.目标重量：100kg
- 2.快速加料重量点：70kg
- 3.中速加料重量点：90kg
- 4.慢速加料重量点：97kg
- 5.上超差：1kg
- 6.下超差：1kg

操作步骤：


- 1.首先进行 F1，F2 称重参数设置，再完成秤的零点标定和满测量标定。
- 2.进入 F3 预置点参数设置。

提示符	设定参数	说明	
[F3.1] 工作模式	2	顺序控制模式	
[F3.2] 目标值	100	100kg 目标值	物料目标值 用户设定的目标重量
[F3.3] SP1	30	100-30=70kg	目标值-设定值=SP1(进料阀关断点1)
[F3.4] SP2	10	100-10=90kg	目标值-设定值=SP2(进料阀关断点2)
[F3.5] SP3	3	100-3=97kg	目标值-设定值=SP3(进料阀关断点3)
[F3.6] 上超差	1	> 101kg 99~101	若输出的值 > 101kg, 则不合格 若 99 < 输出的值 < 101, 则合格
[F3.7] 下超差	1	< 99kg 99~101	若输出的值 < 99kg, 则不合格 若 99 < 输出的值 < 101, 则合格
[F3.12] 输出模式	0	70kg 关 OUT1 90kg 关 OUT2 97kg 关 OUT3	进料阀 OUT1, OUT2, OUT3 同时打开-快放 进料阀 OUT1 关, OUT2, OUT3 同时打开-中放 进料阀 OUT1 关, OUT2 关, OUT3 打开-慢放
[F3.13] 自动去皮	1		启动后自动去皮
[F3.18] 飞料时间	3	秒	SP3关断点空中落料时间
[F3.20]	5	秒	达到目标值 OUT6保存时间
完成信号 保持时间			


3.进入 F4, F5 输入/输出参数设置:

提示符	选择参数	说明
[F4.1] IN1 配置	1	启动
[F4.3] IN3 配置	3	清零 (Zero)
[F4.4] IN4 配置	4	去皮 (Tare)
[F5.1] OYT1 配置	1	进料阀 1 打开
[F5.2] OYT2 配置	2	进料阀 2 打开
[F5.3] OYT3 配置	3	进料阀 3 打开
[F5.4] OYT4 配置	4	超差报警灯亮
[F5.6] OYT6 配置	6	达到目标值输出信号

• 简单比较时序图

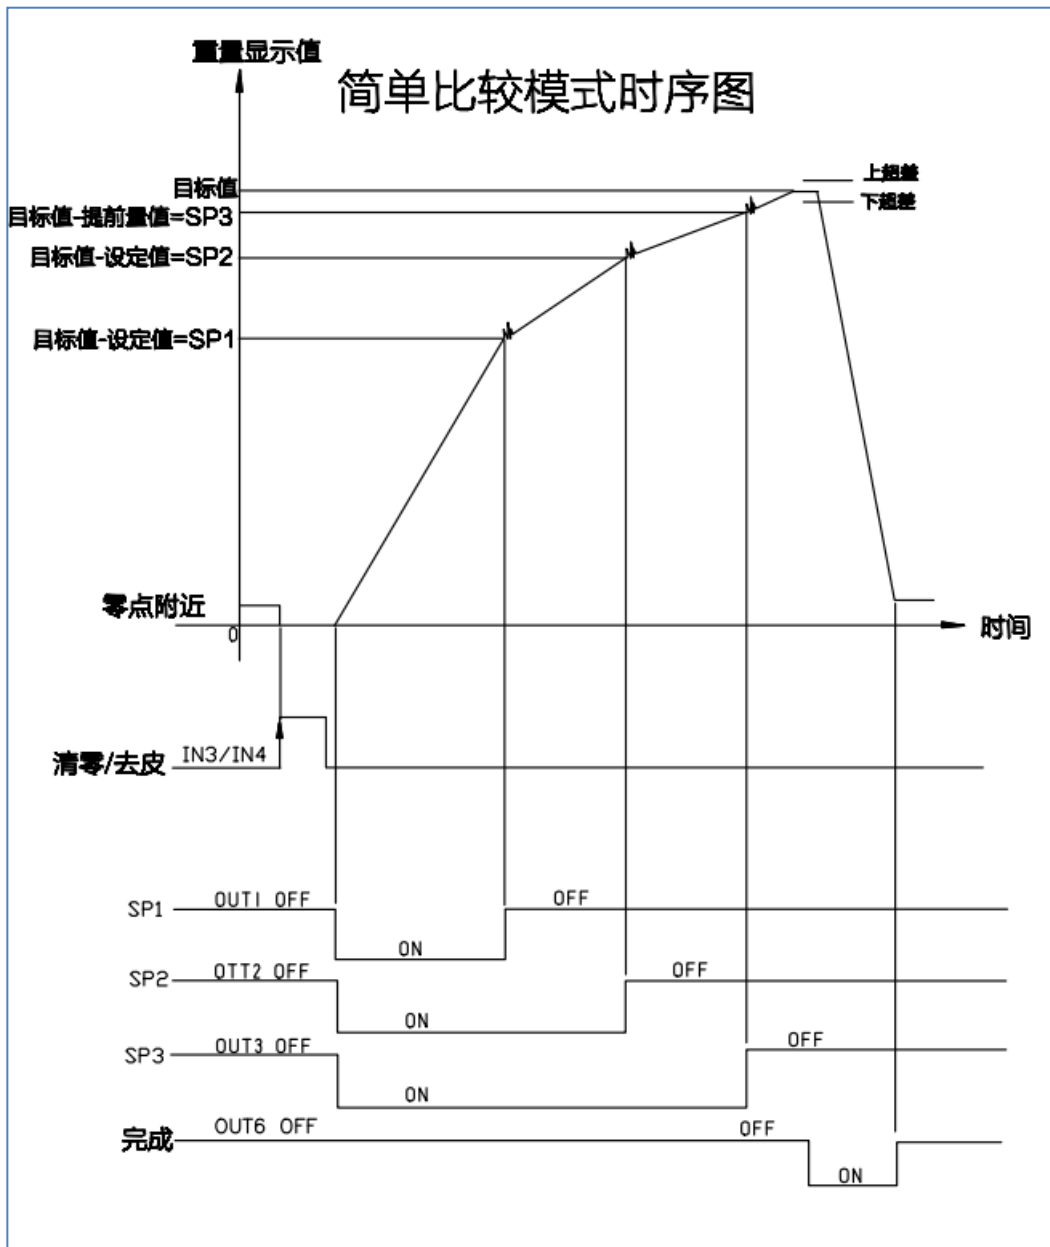
 



• 超差时序图

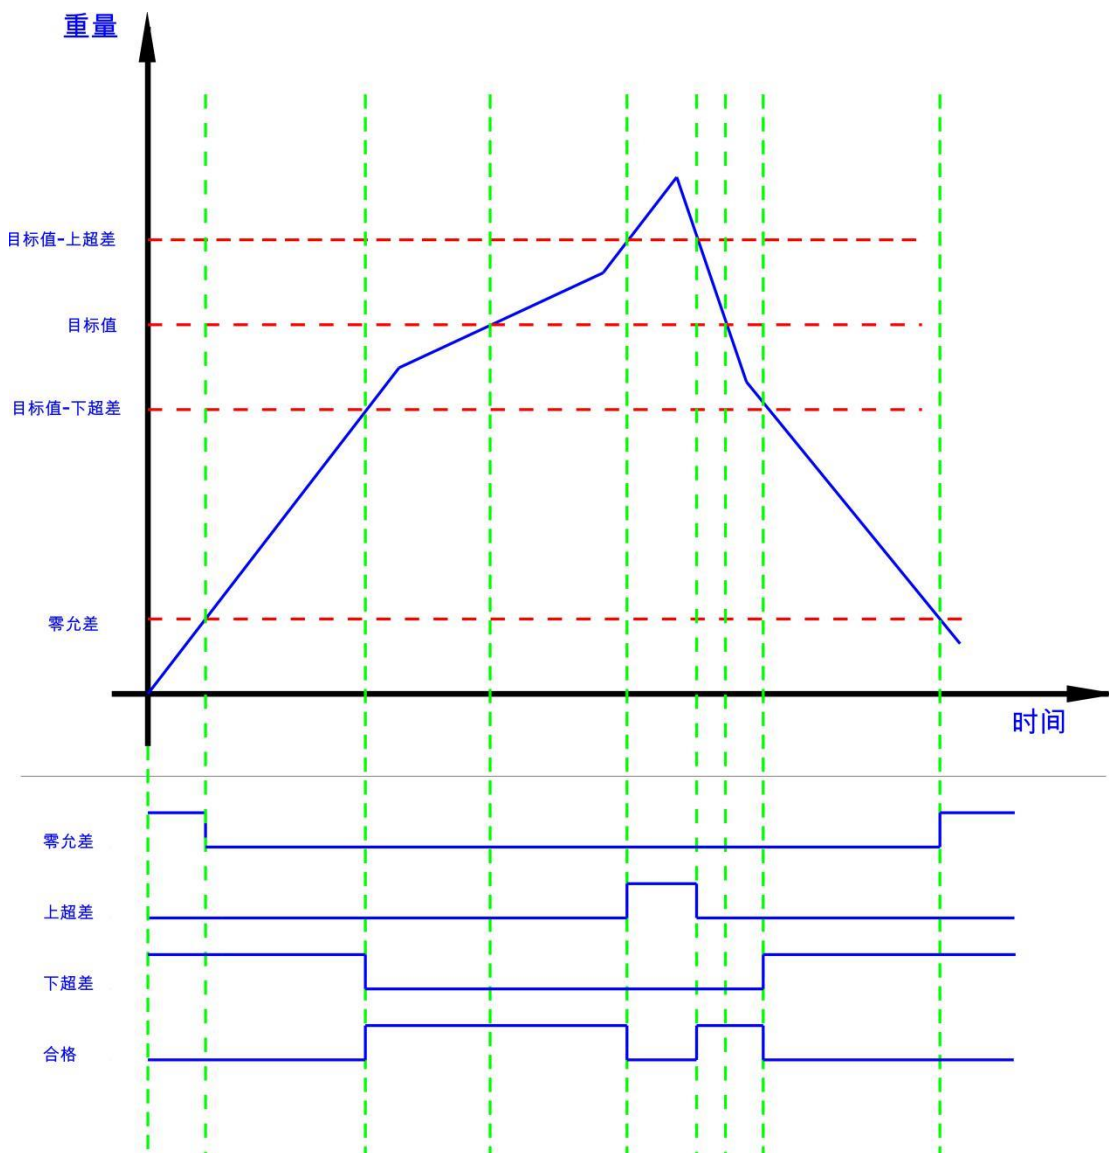


 



 

5.2.3.1 [F3.1] 工作模式

0表示无，1表示简单比较模式，2表示顺序控制模式，3表示分选模式（具体见5.2.2示意图）。




 



选择[F3]时，按  进入[F3.1]，通过按  设置工作模式。按  保存数据。

5.2.3.2 [F3.2] 目标值




 


 
用户设定的目标重量。

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.2]，按  进入[F3.2]，通过按  或  设置范围。按  保存数据。








5.2.3.3 [F3.3] 中喂料

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.3]，按  进入[F3.3]，通过按  或  设置。按  保存数据。








5.2.3.4 [F3.4] 细喂料

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.4]，按  进入[F3.4]，通过按  或  设置。按  保存数据。




 



5.2.3.5 [F3.5] 提前量

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.5]，按  进入[F3.5]，通过按  或  设置范围。按  保存数据。


 
 




5.2.3.6 [F3.6] 上偏差

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.6]，按  进入[F3.6]，通过按  或  设置范围。按  保存数据。


 





5.2.3.7 [F3.7] 下偏差

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.7]，按  进入[F3.7]，通过按  或  设置范围。按  保存数据。


 





5.2.3.8 [F3.8] 零允差

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.8]，按  进入[F3.8]，通过按  或  设置范围。
按  保存数据。

5.2.3.9 [F3.9] 启动下限


 





选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.9]，按  进入[F3.9]，通过按  或  设置范围。
按  保存数据。

5.2.3.10 [F3.10] 启动上限


 




选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.10]，按  进入[F3.10]，通过按  或  设置范围。
按  保存数据。

5.2.3.11 [F3.11] 启动延时


 




收到启动信号后，延时该时间后进行配料操作。

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.11]，按  进入[F3.11]，通过按  或  设置范围。
按  保存数据。


 

 



5.2.3.12 [F3.12] 输出模式

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.12]，按  进入[F3.12]，通过按  设置输出模式，按  保存数据。








5.2.3.13 [F3.13] 去皮模式

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.13]，按  进入[F3.13]，通过按  设置去皮模式，按  保存数据。

5.2.3.14 [F3.14] 禁比时间 1


 





选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.14]，按  进入[F3.14]，通过按  或  设置禁比时间 1。按  保存数据。

5.2.3.15 [F3.15] 禁比时间 2








选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.15]，按  进入[F3.15]，通过按  或  设置禁比时间 2。按  保存数据。

5.2.3.16 [F3.16] 修正模式

0表示不修正，1表示自动修正（按前4次平均值修正）。








选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.16]，按  进入[F3.16]，通过按  或  设置修正模式。按  保存数据。

5.2.3.17 [F3.17] 修正范围








选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.17]，按  进入[F3.17]，通过按  或  设置修正范围。按  保存数据。

5.2.3.18 [F3.18] 飞料时间








当慢投入信号关闭后，延时该段设定时间后给出完成信号和超差信号。

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.18]，按  进入[F3.18]，通过按  或  设置飞料时间。按  保存数据。

5.2.3.19 [F3.19] 输出结果保持时间

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.19]，按  进入[F3.19]，通过按  或  设置输出结果。按  保存数据。

5.2.3.20 [F3.20] 完成信号保持时间

选择[F3]时，按  后再按  或  选择[F3.20]，按  进入[F3.20]，通过按  或  设置完成信号保持时间。按  保存数据。


 
 

 
 

5.2.4 [F4]输入功能设置

- TT31P 支持 4 路开关量输入，每个输入口都可以配置绑定相应的功能。



 
 

 

5.2.4.1 [F4.1] 输入口 1 配置

选择[F4]时，按  进入[F4.1]，通过按  或  设置输入口 1 配置。按  保存数据。



 


 

5.2.4.2 [F4.2] 输入口 2 配置

选择[F4]时，按  后再按  或  选择[F4.2]，按  进入[F4.2]，通过按  或  设置输入口 2 配置。按  保存数据。

5.2.4.3 [F4.3] 输入口 3 配置

选择[F4]时，按  后再按  或  选择[F4.3]，按  进入[F4.3]，通过  或  设置输入口 3 配置。按  保存数据。

5.2.4.4 [F4.4] 输入口 4 配置

选择[F4]时，按  后再按  或  选择[F4.4]，按  进入[F4.4]，通过按  或  设置输入口 4 配置。按  保存数据。



 
 

 

5.2.5 [F5]输出功能设置

- TT31P 支持 6 路开关量输出，每个输出口都可以配置绑定相应的功能。




 



5.2.5.1 [F5.1] 输出口 1 配置

选择[F5]时，按  进入[F5.1]，通过按  或  设置输出口 1 配置。按  保存数据。



 




5.2.5.2 [F5.2] 输出口 2 配置

选择[F5]时，按  后再按  或  选择[F5.2]，按  进入[F5.2]，通过按  或  设置输出口 2 配置。按  保存数据。



 




5.2.5.3 [F5.3] 输出口 3 配置

选择[F5]时，按  后再按  或  选择[F5.3]，按  进入[F5.3]，通过按  或  设置输出口 3 配置。按  保存数据。



 




5.2.5.4 [F5.4] 输出口 4 配置

选择[F5]时，按  后再按  或  选择[F5.4]，按  进入[F5.4]，通过按  或  设置输出口 4 配置。按  保存数据。

5.2.5.5 [F5.5] 输出口 5 配置

选择[F5]时，按  后再按  或  选择[F5.5]，按  进入[F5.5]，通过按  或  设置输出口 5 配置。按  保存数据。

5.2.5.6 [F5.6] 输出口 6 配置

选择[F5]时，按  后再按  或  选择[F5.6]，按  进入[F5.6]，通过按  或  设置输出口 6 配置。按  保存数据。








5.2.6 [F6]通讯接口

- TT31P 标配支持 RS232 和 RS485 独立可以同时工作的串行口通信，COM1 为 RS232,COM2 为 RS485，都支持一般输出，MODBUS—RTU 以及命令工作方式。








5.2.6.1 [F6.1] COM1 协议

选择[F6]时，按  进入[F6.1]，通过按  或  设置 COM1 协议。按  保存数据。








5.2.6.2 [F6.2] COM1 连续输出方式

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.2]，按  进入[F6.2]，通过按  或  设置 COM1 连续输出方式。按  保存数据。








5.2.6.3 [F6.3] COM1 连续输出频率

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.3]，按  进入[F6.3]，通过按  或  设置 COM1 连续输出频率。按  保存数据。








5.2.6.4 [F6.4] COM1 地址

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.4]，按  进入[F6.4]，通过按  或  设置 COM1 地址。按  保存数据。


 

 
 


5.2.6.5 [F6.5] COM1 波特率

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.5]，按  进入[F6.5]，通过按  或  设置 COM1 波特率。按  保存数据。

 


 



5.2.6.6 [F6.6] COM1 数据格式

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.6]，按  进入[F6.6]，通过按  或  设置 COM1 数据格式。按  保存数据。

 


 


 
5.2.6.7 [F6.7] COM2 协议

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.7]，按  进入[F6.7]，通过按  或  设置 COM2 协议。按  保存数据。

 





 
5.2.6.8 [F6.8] COM2 连续输出方式

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.8]，按  进入[F6.8]，通过按  或  设置 COM2 连续方式。按  保存数据。

 






5.2.6.9 [F6.9] COM2 连续输出频率

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.9]，按  进入[F6.9]，通过按  或  设置 COM2 连续输出频率。按  保存数据。








5.2.6.10 [F6.10] COM2 地址

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.10]，按  进入[F6.10]，通过按  或  设置 COM2 地址。按  保存数据。

5.2.6.11 [F6.11] COM2 波特率

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.11]，按  进入[F6.11]，通过按  或  设置 COM2 波特率。按  保存数据。

 
 

5.2.6.12 [F6.12] COM2 数据格式

选择[F6]时，按  后再按  或  选择[F6.12]，按  进入[F6.12]，通过按  或  设置 COM2 数据格式。按  保存数据。


 
 

 
 
5.2.7 [F8]模拟量功能块

- TT31P 可以选择配置 0—5v、0—10v、4~20mA 三种模拟量输出。


 


 

 
5.2.7.1 [F8.1] 模拟量类型

选择[F8]时，按  进入[F8.1]，通过  设置模拟量类型。按  保存数据。

 
 
 
 

 

5.2.7.2 [F8.2] 模拟量选择数据源

选择[F8]时，按  后，再按  或  选择[F8.2]，按  进入[F8.2]，通过  设置模拟量选择数据源。按  保存数据。


 
 
 
 


5.2.7.3 [F8.3] 第一点模拟量

选择[F8]时，按  ，再按  或  选择[F8.3]，按  进入[F8.3]，通过  或  设置第一点模拟量。按  保存数据。

 
 
 
 

 

5.2.7.4 [F8.4] 第一点对应重量值

选择[F8]时，按  ，再按  或  选择[F8.4]，按  进入[F8.4]，通过  或  设置第一点对应重量值。按  保存数据。


 


 
 
 
 
5.2.7.5 [F8.5] 第二点模拟量

选择[F8]时，按  ，再按  或  选择[F8.5]，按  进入[F8.5]，通过  或  设置第二点模拟量。按  保存数据。

 



 
 
 
5.2.7.6 [F8.6] 第二点对应重量值

选择[F8]时，按  ，再按  或  选择[F8.6]，按  进入[F8.6]，通过  或  设置第二点对应重量值。按  保存数据。

 
 




 
5.2.7.7 [F8.7] 装载设置值

选择[F8]时，按  ，再按  或  选择[F8.7]，按  进入[F8.7]，此时显示 *LORd* 按  进入[F8.7]，此时显示 *Ld NO*，若不装载设置值，按  ；若装载设置值，按  后，显示 *Ld YES*。按  保存数据。


 


 


5.2.7.8 [F8.8] 粗调第一点模拟量输出

选择[F8]时, 按  , 再按  或  选择[F8.8], 按  进入[F8.8] 显示 *RdJ L1* , 按  或  粗调第一点模拟量输出。按  保存数据。


 


5.2.7.9 [F8.9] 细调第一点模拟量输出

选择[F8]时, 按  , 再按  或  选择[F8.9], 按  进入[F8.9], 显示 *RdJ S1* , 按  或  细调第一点模拟量输出。按  保存数据。





 

5.2.7.10 [F8.10] 粗调第二点模拟量输出

选择[F8]时, 按  , 再按  或  选择[F8.10], 按  进入[F8.10] 显示 *RdJ L2* , 按  或  粗调第二点模拟量输出, 按  保存数据。

5.2.7.11 [F8.11] 细调第二点模拟量输出

选择[F8]时, 按  , 再按  或  选择[F8.11], 此时显示 *RdJ.S2* , 按  后便可粗调第二点模拟量。

 
 
 

 


5.2.7.12 [F8.12] 模拟量选件板输入口

选择[F8]时, 按  , 再按  或  选择[F8.12], 按  进入[F8.12], 通过  或  选择模拟量选件板输入口。



 




5.2.8 [F10] 恢复默认值

- TT31P 可以将仪表内各参数恢复出厂默认值。








5.2.8.1 [F10.1] 复位系统设置

选择[F10]时, 按  后再按  或  选择[F10.1], 按  进入[F10.1], 按  或  进行选择设置。按  保存数据。

5.2.8.2 [F10.2] 复位校准

选择[F10]时, 按  后再按  或  选择[F10.2], 按  进入[F10.2], 此时显示 *Ld n0* , 若不复位校准, 按  ; 若复位校准, 按  后, 显示 *Ld YES* 。按  保存数据。

5.2.8.3 [F10.3] 复位所有

选择[F10]时, 按  后再按  或  选择[F10.3], 按  进入[F10.3], 此时显示 *Ld no*, 若不复位所有, 按 ; 若复位所有, 按  后, 显示 *Ld YES*。按  保存数据。

5.2.9 [F11] 测试菜单

- TT31P 可以对 AD 内码、输入串口、输出口、版本信息、串口、传感器信号测试。

5.2.9.1 [F11.1] AD 内码

显示 AD 转换后的内码。

5.2.9.2 [F11.2] 输入串口测试

IN _ _ _ (从左到右) 分别表示 IN1, IN2, IN3, IN4

_ 表示为断开, 数字 1~4 表示相应管脚导通

如: IN 1 _ 3 _ 表示 IN1 和 IN3 导通, IN2、IN4 都为断开

5.2.9.3 [F11.3] 输出口测试

按向上或向右键输出 1 到 6 输出口,

如显示 OUT3 表示 3 号输出口导通。

5.2.9.4 [F11.5] 版本信息




辅助显示器显示程序的版本信息。

5.2.9.5 [F11.6] 串口测试

进入菜单后, 按【Enter】显示“Send 123”

(串口 1 参数为默认值)

5.2.9.6 [F11.7] 传感器信号

选择[F11]时, 按  后再按  选择[F11.7], 按  进入[F11.7], 显示传感器信号毫伏数值。

5.2.10 [F12] 数字标定

该功能主要是应用于，直接更换仪表而无需再次砝码校正，从原来仪表里面直接读取零点校正数据（F12.1-F12.2）、砝码校正数据（F12.3-F12.4）、砝码重量数据（F12.5），然后填写到新仪表相应的数据位置。（详见下表）

更换前仪表	更换后仪表
（读出） F12.1	（写入） F12.6
（读出） F12.2	（写入） F12.7
（读出） F12.3	（写入） F12.8
（读出） F12.4	（写入） F12.9
（读出） F12.5	（写入） F12.10

填写数据确认无误以后，用加载数据标定设置功能项（F12.11），实现数字标定功能。

附录 A.MODBUS-RTU

MODBUS-RTU		
地址	说明	操作属性
40001/2	显示净重（32 位有符号数）(注意和小数点关系)	R
40003/4	显示皮重（32 位有符号数）(注意和小数点关系)	R
40005	Bit 0 - IN1 状态 Bit 1 - IN2 状态 Bit 2 - IN3 状态 Bit 3 - IN4 状态 Bit 4 - 预留 Bit 5 - 预留 Bit 6 - 预留 Bit 7 - 预留 Bit 8 - 零中心 Bit 9 - 下超载 Bit 10 - 上超载 Bit 11 - 净重 Bit 12 - 动态 Bit 13 - 开机清零 Bit 14 - 系统错误 Bit 15 - 预留	R
40006	A/D 内码	R
40007	传感器信号电压值（单位微伏）	R
40008	校秤结果 10,9,...,2,1 – 校正过程中 255 – 校正失败 0 – 校成功完成	R
40009	Bit 0 – 快喂料输出 Bit 1 – 中喂料输出 Bit 2 – 慢喂料输出 Bit 3 – 超差 Bit 4 – 上超差 Bit 5 – 下超差 Bit 6 – 合格 Bit 7 – 运行 Bit 8 – 零允差 Bit 9 – 完成 Bit 10 – 启动阈值错误 Bit 11~15 – 预留	R
40010	Bit 0 – 控制 OUT1 输出(0 – OFF, 1 – ON) Bit 1 – 控制 OUT2 输出(0 – OFF, 1 – ON) Bit 2 – 控制 OUT3 输出(0 – OFF, 1 – ON) Bit 3 – 控制 OUT4 输出(0 – OFF, 1 – ON) Bit 4 – 控制 OUT5 输出(0 – OFF, 1 – ON) Bit 5 – 控制 OUT6 输出(0 – OFF, 1 – ON) Bit 6 – 预留 Bit 7 – 预留 Bit 8 – 0->1 启动 Bit 9 – 0->1 紧急停止 Bit 10 – 预留 Bit 11 – 0->1 触发键盘清零 (Zero) Bit 12 – 0->1 触发键盘去皮 (Tare) Bit 13 – 0->1 触发键盘清皮 (Clear) Bit 14 – 预留 Bit 15 – 0->1 触发重新初始化	R/W

40011	校秤模式 0: 两点标定 1: 免标定 2: 三点标定 3: 保留	
40012	校秤命令 0->1: 校零点 0->2: 线性校正 0->3: 量程校正	R/W
40013/14	秤容量	R/W
40015/16	线性校正重量	R/W
40017/18	量程校正重量	R/W
40019	分度值索引 0 (0.0001), 1 (0.0002), 2 (0.0005), 3 (0.001), 4 (0.002), 5 (0.005), 6(0.01), 7(0.02), 8(0.05), 9(0.1), 10(0.2), 11(0.5), 12(1), 13(2), 14(5), 15(10), 16(20), 17(50)	R/W
40020	采样速率 0:低速 1: 中速 2: 高速 3: 最高速	R/W
40021	键盘清零范围索引 0 -0% 1 - ±1% 2 - ±2%, ... 30 - ±30%	R/W
40022	滤波(0- 4)	R/W
40023	稳定检测范围 (0-9d)	R/W
40024	稳定检测时间 (0.0~5.0 秒) (5.0 秒对应数值 50)	R/W
40025	零点跟踪范围 (自动零跟踪) (0-9d)	R/W
40026	零点跟踪时间 (自动零跟踪) (0.0~5.0 秒) (5.0 秒对应数值 50)	R/W
40027	工作模式 0 - 无 1 - 简单顺序模式 2 - 步序顺序模式 3 - 分选式的	R/W
40028	预留	R/W
40029/30	目标值 (32 位有符号数)	R/W
40031/32	中喂料 (32 位有符号数)	R/W
40033/34	细喂料 (32 位有符号数)	R/W
40035/36	提前量 (32 位有符号数)	R/W
40037/38	上超差 (32 位有符号数)	R/W
40039/40	下超差 (32 位有符号数)	R/W
40041/42	自动修正范围 (32 位有符号数)	R/W

40043	自动修正模式 0 – 不修正 1– 自动修正（按前 4 次平均值修正）	R/W
40044	禁比时间 1（快转中）0~100 单位 0.1s	R/W
40045	禁比时间 2（中转慢）0~100 单位 0.1s	R/W
40046	飞料时间 0~100 单位 0.1s	R/W
40047	启动延时 0~100 单位 0.1s	R/W
40048	预留	
40049/50	启动下阈值（32 位有符号数）	R/W
40051/52	启动上阈值（32 位有符号数）	R/W
40053	去皮模式 0 – 手动 1– 自动	R/W
40054	输出模式	R/W
40055/56	零允差（32 位有符号数）	R/W
40057	输出结果保持 0~100 单位 0.1s	R/W
40058	完成信号保持时间 0~100 单位 0.1s	R/W
40059	1 号输入口配置	R/W
40060	2 号输入口配置	R/W
40061	3 号输入口配置	R/W
40062	4 号输入口配置	R/W
40063	1 号输出口配置	R/W
40064	2 号输出口配置	R/W
40065	3 号输出口配置	R/W
40066	4 号输出口配置	R/W
40067	5 号输出口配置	R/W
40068	6 号输出口配置	R/W

40069/70	传感器灵敏度(用于免砝码标定) 浮点数	R/W
40071/72	传感器容量(用于免砝码标定) 32 位有符号数	R/W
40073/74	线性度调整 浮点数	R/W
40083/84	仪表 ID	R/W

附录 B.连续输出格式

连续输出(一) (无校验)

输出数据	S T X	S W A	S W B	S W C	XXXXXX	XXXXXX	C R
注意	A	B	C	D	E	F	G

连续输出(二) (有校验)

输出数据	S T X	S W A	S W B	S W C	XXXXXX	XXXXXX	C R	C H K
注意	A	B	C	D	E	F	G	H

各数据项的解释:

A – STX: ASCII 02H

B – SWA: 状态字 A

C – SWB: 状态字 B

D – SWC: 状态字 C

E – 显示重量, 6 位, 不包含小数点

F – 皮重, 6 位

G – CR: ASCII 0DH

H – CHK: 校验和字符, CHK 加上每行其它数据的低 7 位累加和为 0

SWA: 状态字 A																													
Bit																													
0 1 2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit2</th> <th>Bit1</th> <th>Bit0</th> <th>三位组合表示重量数据的小数点位置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>XXXXX0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>XXXXXX</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>XXXXX.X</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>XXXX.XX</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>XXX.XXX</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> </tbody> </table>	Bit2	Bit1	Bit0	三位组合表示重量数据的小数点位置	0	0	1	XXXXX0	0	1	0	XXXXXX	0	1	1	XXXXX.X	1	0	0	XXXX.XX	1	0	1	XXX.XXX	1	1	0	XX.XXXX
	Bit2	Bit1	Bit0	三位组合表示重量数据的小数点位置																									
	0	0	1	XXXXX0																									
	0	1	0	XXXXXX																									
	0	1	1	XXXXX.X																									
	1	0	0	XXXX.XX																									
	1	0	1	XXX.XXX																									
1	1	0	XX.XXXX																										
3 4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit4</th> <th>Bit3</th> <th>两位组合表示分度值倍乘数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>X1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>X2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>X5</td> </tr> </tbody> </table>	Bit4	Bit3	两位组合表示分度值倍乘数	0	1	X1	1	0	X2	1	1	X5																
	Bit4	Bit3	两位组合表示分度值倍乘数																										
	0	1	X1																										
1	0	X2																											
1	1	X5																											
5	恒为 1																												
6	恒为 0																												
7	恒为 0																												

SWB: 状态字 B	
Bit	
0	0 – 毛重, 1 – 净重
1	0 – 正重量, 1 – 负重量
2	1 – 上超载或下超载
3	1 – 动态
4	恒为 0
5	恒为 1
6	0 – 正常工作状态, 1 – 仪表上电初始化中
7	恒为 0

SWC: 状态字 C	
Bit	
0	恒为 0
1	恒为 0
2	恒为 0
3	恒为 0
4	恒为 0
5	恒为 1
6	恒为 0
7	恒为 0

连续输出（三）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S	T	,	N	T	,	+/-	1	2	3	4	.	5	6	K	G	CR	LF

NO1, 2: 状态 1
 OL: 超载
 ST: 稳定
 US: 不稳定

NO3

NO6: “,” 0x2C

NO7: 极性 +, -

NO8~14 : 重量值
 如无小数点, 便在前面加空格

NO15, 16: 单位
 g, kg, t

NO17, 18: 控制码
 CR LF

命令模式

目前支持的指令有:

READ<CR><LF> 仪表返回格式与连续输出 3 方式一致。

TARE ON<CR><LF> YES<CR><LF> 或 NO <CR><LF>

TARE OFF<CR><LF> YES<CR><LF> 或 NO <CR><LF>

ZERO ON<CR><LF> YES<CR><LF> 或 NO <CR><LF>

在串口二（在RS485）还支持选择所指定的设备地址命令

<ENQ>IDXX<CR><LF> <ACK>XX<CR><LF>